

Инструкция по эксплуатации сварочного аппарата

Nowatech ZHCN-160E



Nowatech Sp. z o.o.

ul. Podstawie 10, 34-100 Wadowice Tel./fax. (33) 872-07-14, 823-48-29, tel. kom. 608 411-044 www.nowatech.com.pl, e-mail: nowatech@nowatech.com.pl

Содержание

1. Предварительная информация	3
1.1. Введение	3
1.2. Основные требования к процессу сварки	3
2. Устройство сварочной машины	4
2.1. Технические характеристики	
2.2. Гидравлический агрегат UHEN-2,5 PLUS	4
2.2. Центратор UMSN-*	6
2.5. Нагревательный элемент PGEN	6
2.6. Роликовые опоры PRRN для труб	6
3. Транспортировка, установка и хранение	7
4. Сварка	7
4.1 Диаграмма сварочного процесса	7
4.2. Предварительные операции	8
5. Программа управления	9
5.1. Запуск (Начальные экраны)	
5.2. Программирование процесса сварки	9
5.3. Давления перемещения, торцевание, настройка сварочного давления	12
5.4. Сварка	14
5.5. Настройки	17
5.5.1. Дата и время	18
5.5.2. Настройки LCD дисплея	19
5.5.3. Защита PIN-кодом	19
5.6. Память	20
5.6.1. Просмотр швов	20
5.6.2. Копирование на USB	21
5.7. Распечатка с помощью принтера	22
5.8. Стирание памяти	22
5.9. Подключение к ПК	
Обновление программного обеспечения	
6. Сообщения об ошибках	
7. Ремонт и хранение	
8. Заключительные примечания	
9. Запрещенные действия	26

Уважаемые клиенты!

Благодарим Вас за оказанное нам доверие — приобретение высококачественного сварочного аппарата Nowatech для сварки встык труб и фитингов из полимерных материалов (полиэтилена, полипропилена и др.). Мы уверены, что использование инновационных технологических решений позволило нам создать продукт, отвечающий самым высоким требованиям безопасности и надежности. Мы надеемся, что Вы будете удовлетворены эксплуатацией сварочного аппарата, а большой запас надежности обеспечит его длительную и безотказную работу.

1. Предварительная информация

1.1. Введение

Настоящая инструкция по эксплуатации соответствует требованиям, действующим в сфере технологии сварки и сварки пластмасс, в частности, труб из полиэтилена (ПЭ80, ПЭ100) и полипропилена (ПП).

Внимание: Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью устройства и предназначена для использования до, во время и после его запуска, а также в любой момент, когда возникнет в этом необходимость.

Соблюдение приведенных рекомендаций необходимо для:

- оптимизации результатов работы и характеристик устройства;
- защиты обслуживающего персонала (оператора) от травм;
- защиты оборудования от повреждений.

Сварка встык заключается в соединении 2-х торцов полимерных (пластиковых) труб, нагретых до определенной температуры, и в последующем сжатии нагретых торцов с соответствующим усилием, без применения дополнительных соединяющих элементов. Условием правильного выполнения процесса сварки встык является обеспечение технологического контроля параметров, таких как:

- усилие прижима (достигается путем регулирования давления в гидроцилиндрах);
- температура нагрева;
- продолжительность последовательных этапов технологического процесса.

Электрические устройства, входящие в состав агрегата для стыковой сварки — гидравлическая станция UHEN, торцеватель FRDN и нагревательный элемент PGEN — питаются от электрических сетей (с заземлением) переменного однофазного тока напряжением 230 В (+5 %, -10%), частотой 50 Гц, или от генератора тока, предусмотренного для работы с электронными системами, минимальная мощность которого зависит от типоразмера устройства.

1.2. Основные требования к процессу сварки

Стыковая сварка должна производиться с соблюдением нижеперечисленных параметров:

- а) температура окружающей среды в зоне сварки должна составлять от 0°С до 40°С;
- б) при высокой влажности воздуха, ветреной или дождливой погоде, а также при низких или высоких температурах необходимо обеспечить защиту (накрыть) места сварки с помощью тепловой палатки (тента);
- в) концы свариваемых элементов (труб) должны быть закупорены защитными пробками, чтобы предотвратить быстрое охлаждение нагреваемых поверхностей потоками воздуха, а также избежать возможного попадания загрязнений в зону сварки;
 - г) положение труб следует выравнивать на роликовых упорах, облегчающих перемещение труб;
 - д) торцы свариваемых труб следует обезжиривать непосредственно перед процессом сварки;
- е) аппарат должен иметь свидетельство, удостоверяющее прохождение ежегодной проверки технических характеристик в авторизованном сервисном центре;
- ж) электростанция должна иметь достаточную мощность и необходимое количество топлива для выполнения процесса сварки;
 - з) свариваемые элементы должны быть выполнены из одного вида материала. Толщины стенок должны

быть равны, т.е.: соединяемые элементы должны принадлежать к одной размерной группе и классу давления;

и) сварочный аппарат следует содержать в хорошем техническом состоянии, следить за соответствующим уровнем и качеством масла, а также содержать в чистоте, особенно быстроразъемные соединения гидравлических шлангов;

Соблюдение вышеперечисленных условий и требований обеспечит получение соединений, прочность которых отвечает критериям и требованиям стандартов качества.

2. Устройство сварочной машины

2.1. Технические характеристики

Nowatech Sp. z o.o. осуществляет серийное производство стыковых сварочных аппаратов ZHCN-E пяти основных типоразмеров. Сварочные аппараты ZHCN-E для больших диаметров изготавливаются по индивидуальному заказу клиента. Основные технические параметры представлены в таблице ниже. Показатели относятся к моделям ZHCN-160E, ZHCN-250E, ZHCN-315RE, ZHCN-400E, ZHCN-500E соответственно:

Основные технические параметры:						
Модель	ZHCN-160E	ZHCN-250E	ZHCN-315RE	ZHCN-400E	ZHCN-500E	
Диапазон диаметров	Ø 50- Ø 160	Ø 75 - Ø 250	Ø 90 - Ø 315	Ø 160 - Ø 400	Ø 250 - Ø 500	
Питание	~230 В, 50 Гц					
Общая мощность	2,05 кВт	3,5 кВт	3,7 кВт	4,7 кВт	5,5 кВт	
Общий вес комплекта*	86,5 кг	108 кг	170 кг	177 кг	256 кг	
Параметры узлов:						
Гидроагрегат UHEN-2,5 PLUS	(2,5 л) 100 бар, 0,55 кВт, 43 кг				(2,5 л) 160 бар, 0,55 кВт, 43 кг	
Центратор UMSN	31 кг	39 кг	58 кг	80 кг	117 кг	
Торцеватель FRDN	0,5 кВт, 6 кг	1,01 кВт, 14 кг	1,01 кВт, 16 кг	1,01 кВт, 31 кг	1,1 кВт, 60 кг	
Нагреватель PGEN	1 кВт, 3 кг	1,9 кВт, 5кг	2,1 кВт, 7кг	3,1 кВт, 9 кг	3,8 кВт, 18 кг	
Редукционные вкладыши	50, 63, 75, 90, 110, 125, 140	75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225	90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280	160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355	250, 280, 315, 355, 400, 450	

^{* -} вес комплекта без редукционных вкладышей

2.2. Гидравлический агрегат UHEN-2,5 PLUS



1. Главный выключатель 2. Контактор 3. Порты для передачи данных 4. Аварийный выключатель 5. Манометр (на некоторых рынках недоступный) 6. Индикация работы нагревателя 7. Индикация работы торцевателя 8. Индикация работы гидравлического насоса 9. Индикация сетевого питания 10. «Назад» 11. «Развести» 12. «Свести» 13. «Подтвердить» 14. Дополнительные кнопки управления 15. Дисплей



1. Плавкий предохранитель цепей управления 2. Зуммер (акустический сигнал) 3. Сенсор окружающей температуры 4. Подключение торцевателя 5. Подключение нагревателя 6. Плавкий предохранитель силовых цепей 7. Быстроразъемные соединения


Гидравлический агрегат предусматривает использование гидравлического масла HL46.

Гидравлический агрегат оснащен аккумуляторной батареей. Батарея позволяет отключать аппарат от источника питания во время охлаждения сварочного стыка. При этом регистратор параметров сварки сохранит протокол стыка.

Заряженный аккумулятор гарантирует около 15 ч работы регистратора с подсветкой или 24 ч без подсветки. В период охлаждения регистратор показывает состояние заряда аккумулятора (напряжение и % уровень). Если заряд батареи падает до 20%, следует подключить питание от внешней сети и нажать кнопку «Пуск» (включение контактора), чтобы запустить автоматическую зарядку аккумулятора.

Рекомендуется 1 раз в месяц проводить длительную зарядку аккумулятора. Для этого гидравлический агрегат следует подключить к сети 230В (во время простоя, например, ночью, на 12 часов).

2.2. Центратор UMSN-*

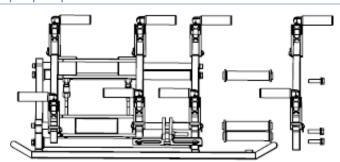

В случае сварки фасонных изделий, например, отводов или тройников, есть возможность снятия четвертого зажима.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание повреждения элементов центратора следует избегать:

- использования удлинителей для ключей;
- неравномерной затяжки болтов:
- боковых ударов, плохого крепления.

2.3. Нагревательный элемент PGEN

Рабочая поверхность нагревателя покрыта тефлоновой тканью. В случае повреждения ткани, ее можно заменить.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание получения ожогов требуется повышенная осторожность. Перенос нагревателя допускается только за ручки.

2.4. Торцеватель FRDN

Торцеватель оснащен концевым выключателем, исключающим его запуск вне центратора. Ножи торцевателя заточены с обеих сторон. В случае, если одна из сторон затупилась, переверните лезвие на 180° и используйте вторую сторону.

ВНИМАНИЕ:

Ножи торцевателя острые! Соблюдайте меры предосторожности при работе с торцевателем. Трубы и фасонные изделия перед торцеванием должны быть очищены от песка и грязи.

2.5. Роликовые опоры PRRN для труб

На открытой местности появляется необходимость установки труб таким способом, чтобы выполнить условие соосности. Это возможно при применении роликов для труб.

Применение подставок (роликов) является обязательным при сварке труб большой длины, при этом ощутимо уменьшается сопротивление перемещения и упрощается сохранение соосности.

2.6. Роликовые опоры PRRN для труб

На открытой местности появляется необходимость установки труб таким способом, чтобы выполнить условие соосности. Это возможно при применении роликов для труб.

Применение подставок (роликов) является обязательным при сварке труб большой длины, при этом ощутимо уменьшается сопротивление перемещения и упрощается сохранение соосности.

3. Транспортировка, установка и хранение


Вес отдельных элементов сварочных машин от ZHCN-160E до ZHCN-400E допускает ручную разгрузку и перенос к месту использования или хранения, и зависит от типоразмеров, указанных в таблице раздела 2.1. настоящей инструкции. Способы разгрузки и транспортировки, перевозки и хранения зависят от индивидуальных потребностей пользователей.

Учитывая специфику строительных площадок, рекомендуется, чтобы устройства были установлены на твердом основании или деревянной поверхности. Для соответствующего выравнивания и соосности труб в закрепляющей системе и снижения силы сопротивления перемещению рекомендуется применять роликовые опоры.

После использования оборудования и его предварительной очистки, оно должно храниться в закрытом помещении при температуре -20 °C \div 40 °C и относительной влажности не более 75%.

4. Сварка

4.1 Диаграмма сварочного процесса

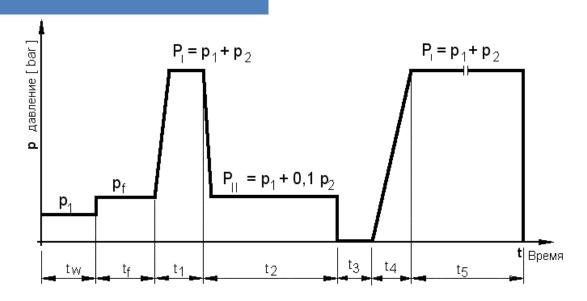

Время:

 $t_{\rm w}$ - время подготовительных операций: закрепление труб, выравнивание, установка предварительного давления p_1 , и т.п.;

t_f - время торцевания;

 t_1 - время предварительного нагрева до достижения заданной величины грата;

t₂ - время основного нагрева;

t₃ - время технологической паузы;

 t_4 - время достижения сварочного давления p_i ;

Т₅ - время охлаждения под давлением р_і;

Давление:

р1 - давление перемещения;

pf - давление торцевания;

р. - давление предварительного нагрева;

рп - давление нагрева;

 p_2 - табличное значение давления для свариваемой трубы.

4.2. Предварительные операции

Для получения сварного шва надлежащего качества необходимо:

- Обеспечить наличие вблизи места работы источника питания 230 В (+5% -10%), 50 Гц от силовой сети или электростанции соответствующей мощности.
 - Установить центратор на месте выполнения сварочных работ.
- Подключить гидроагрегат к центратору с помощью быстроразъемных соединителей на концах гидравлических шлангов.
 - Подключить нагреватель и торцеватель к гидравлическому агрегату.
 - Подключить гидравлический агрегат к источнику питания 230В.
 - Включить главный выключатель, приведя его в положение «1».
- Если возникнет необходимость аварийно остановить устройство, это можно сделать с помощью аварийного выключателя, расположенного в верхней части гидравлического агрегата.
 - Нажать кнопку «ПУСК» для включения главного контактора.
- Симметрично закрепить свариваемые элементы так, чтобы по отношению к краям зажимов они выступали не менее 30 мм.

5.1. Запуск (Начальные экраны)




NOWATECH SP. Z O.O. WADOWICE

ЭКРАН ЗАПУСКА

Логотип производителя отображается 3 сек., затем на дисплее отобразятся логотип владельца и информация об устройстве.

ВНИМАНИЕ

- 1. Если защита PIN-кодом включена, устройство запросит код.
- 2. Чтобы изменить данные владельца/логотип требуется использовать программное обеспечение для ПК, входящее в комплект поставки. Все необходимые инструкции в файле «Помощь» на установочном диске.

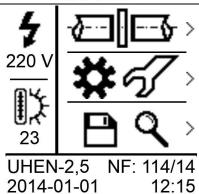

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Машина ожидает выбора оператором основных опций (используйте функциональные кнопки F1, F2 или F3).

- F1- Режим сварки;
- F2- Настройка параметров;
- F3- Просмотр/печать/сохранение швов;

ВНИМАНИЕ:

- 1. USB-накопитель должен быть подключен на этом этапе.
- 2. Подключение к ПК должно производиться на этом этапе.

Сварочный аппарат сопровождает оператора в течение всего процесса сварки и записывает все сварочные параметры. Тем не менее, весь процесс производится оператором, который следует инструкциям, отображаемым на дисплее. Рекомендуется, чтобы процесс осуществляли опытные сотрудники с соответствующей квалификацией.


Последовательность экранов отображена в таблице ниже.

Внимание:

Отображение может незначительно отличаться от существующего.

5.2. Программирование процесса сварки

Стыковой сварочный аппарат управляется расположенным в гидроагрегате UHEN-2,5 PLUS блоком управления. От оператора требуется ввести правильные параметры трубы и производить дальнейшие операции в соответствии с информацией, отображаемой на экране.

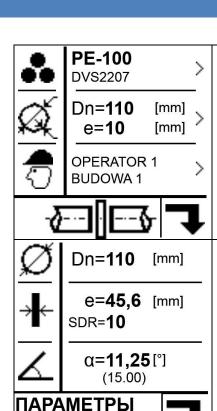

ПАРАМЕТРЫ ТРУБЫ

- **F1** Нажмите для изменения материла трубы. Пользователь может выбрать между следующими материалами: PE-100, PE-80, PP, PB.
- **F2** Нажмите для входа в меню установки диаметра и толщины стенки трубы.
- **F3** Нажмите для выбора оператора и строительного объекта и возможности сохранения номеров ОТСЛЕЖИВАЕМОСТИ.

ПОДТВЕРДИТЬ – Нажмите для входа в меню процесса сварки.

ДИАМЕТР, ТОЛЩИНА СТЕНКИ И НАСТРОЙКИ УГЛА СВАРКИ

Выбор диаметра и толщины стенки.

- **F1** Нажмите чтобы установить значение диаметра **Dn**.
- **F2** Нажмите чтобы установить толщину стенки **е.** в соответствии с доступными значениями SDR.
 - **F3** Нажмите для выбора угла сварки (если планируется сварка отвода).

Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ для переключения на следующий экран.

ОПЕРАТОР И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

- **F1** Нажмите для изменения имени оператора, которое будет отображаться в протоколе сварки.
- **F2** Нажмите для изменения названия строительного объекта, которое будет отображаться в протоколе сварки.
- **F3** Нажмите для входа в экран ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ (используя поставляемый дополнительно штрих-код сканер Вы можете сохранить код отслеживаемости). (**Недоступно в текущей комплектации**)

ВНИМАНИЕ:

Оператора и название объекта можно изменить напрямую из меню или с помощью программного обеспечения для ПК с прилагающегося CD.

Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ для возврата к предыдущему экрану.

Отслеживание

OPERATOR PEŁNA NAZWA

BUDOWA PEŁNA NAZWA

ОПЕРАТОР ОБЪЕКТ

ТРУБЫ

OPER.01

BUD.01





Добавить



Удалить



Отменить




РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕНИ ОПЕРАТОРА

- **F1** После нажатия F1 и пролистывания списка доступных операторов появится окно, позволяющее редактировать имя выбранного оператора.
 - **F2** Нажмите, чтобы добавить нового оператора.
 - **F3** Нажмите, чтобы удалить ранее введенное имя оператора.


ПОДТВЕРДИТЬ – Покинуть меню редактирования.

РЕДАКТИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ **ИЗМЕНИТЬ** СТР. ОБЪЕКТ **F1** - После нажатия F1 и пролистывания списка доступных операторов появится окно, позволяющее редактировать название выбранного объекта. Добавить **F2** – Нажмите, чтобы добавить новый объект. Удалить **F3** – Нажмите, чтобы удалить ранее введенный объект. ПОДТВЕРДИТЬ - Покинуть меню редактирования Отменить ЭКРАН ВВОДА ДАННЫХ F1 - Строка вверх ? F2 - Строка вниз F3 - Подтверд. знак В этом режиме появится алфавит. 🕜 - Сохранить **F1** - в алфавите перейти на строку вверх **TEXT** F2 - в алфавите перейти на строку вниз **F3** - подтвердить выбранный знак ПОДТВЕРДИТЬ - сохранить введенные данные

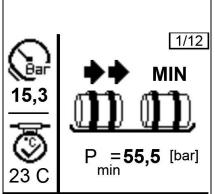

Устан-ть давл. перемещения



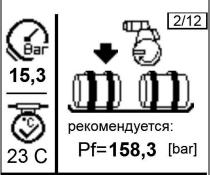

ВЫПОЛНИТЬ ТОРЦЕВАНИЕ



П внимание!

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТ ТОРЦЕВАНИЯ И ОЧИСТИТЕ ТРУБЫ

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРУБЫ ПЛОТНО СОЕДИНЯЮТСЯ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

- 1. Закрепите трубы (если это не было сделано ранее);
- 2. Разведите зажимы в открытую позицию;
- 3. Снизьте давление.
- **4.** Нажмите (машина не должна двигаться), далее, удерживая кнопку **СВЕСТИ** увеличивайте давление до момента начала движения
 - 5. Сведите трубы при заданном давлении и нажмите ПОДТВЕРДИТЬ

ВНИМАНИЕ:

Определение давления перемещения является наиболее важным этапом цикла сварки, потому что все дальнейшие значения давления будет рассчитываться на его основе.

Давление перемещения должно быть рассчитано в начале каждого цикла сварки, так как зависит от многих факторов: длина труб, настройки машины, техническое состояние машины, крепление труб и т.д.

Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ для переключения на следующий экран.

ТОРЦЕВАНИЕ

Установите торцеватель на центраторе. По завершении торцевания сдвиньте трубы чтобы проверить выравнивание. Допустимое несовпадение торцов труб не должно превышать 0,1 толщины стенки. Чтобы выровнять торцы труб, попробуйте изменить положение болтов зажимов центратора, это может снизить овальность труб. После завершения повторите процедуру.

ВНИМАНИЕ:

- 1. Чтобы избежать травм в процесс торцевания, будьте предельно внимательны;
 - 2. Разъем для торцевателя активен только на этом этапе;
 - 3. Давление торцевания pf= является приблизительным значением.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОРЦЕВАНИЯ

Функция позволяет контролировать выравнивание труб после торцевания.

Кнопки активны на этом этапе и позволяют оператору свести трубы.

Также программа напомнит оператору о необходимости очистить трубы от остатков после торцевания и об обезжиривании торцов труб.

Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ для перехода на следующий экран





ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРАТА [ПРЕДВАР. НАГРЕВ]

Информирует, что давление должно быть снижено до отображаемого значения pII = p_1 + p_3 , только после образования предварительного грата высотой H.

Только после достижения необходимой высоты грата давление должно быть снижено до p_{\parallel} . Для понижения давления нажмите **ПОДТВЕРДИТЬ**. Аппарат снизит давление до нужного уровня и переключится на следующий экран

В автоматическом режиме после достижения необходимой высоты грата аппарат автоматическо снизит давление до нужного уровня и переключится на следующий экран.

ОСНОВНОЙ НАГРЕВ

Чтобы получить необходимые характеристики сварного соединения, поверхность труб должна быть должным образом прогрета. Время основного нагрева напрямую влияет на качество готового сварного шва.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ


За 10 секунд до извлечения нагревателя акустический сигнал проинформирует оператора о том, что необходимо подготовиться к извлечению устройства.


внимание:


АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: По завершении времени нагрева сварочный аппарат будет автоматически разводить зажимы в течение времени, установленного в меню настроек и сведет трубы с необходимым давлением.


РУЧНОЙ РЕЖИМ: По завершении времени нагрева оператор должен развести зажимы (отделить трубы от нагревателя), извлечь нагреватель и свести трубы так быстро, как только возможно. Оператор должен удерживать кнопку примерно 20 сек. после касания труб друг другом, чтобы компенсировать падение давления.

УДАЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ 9/12

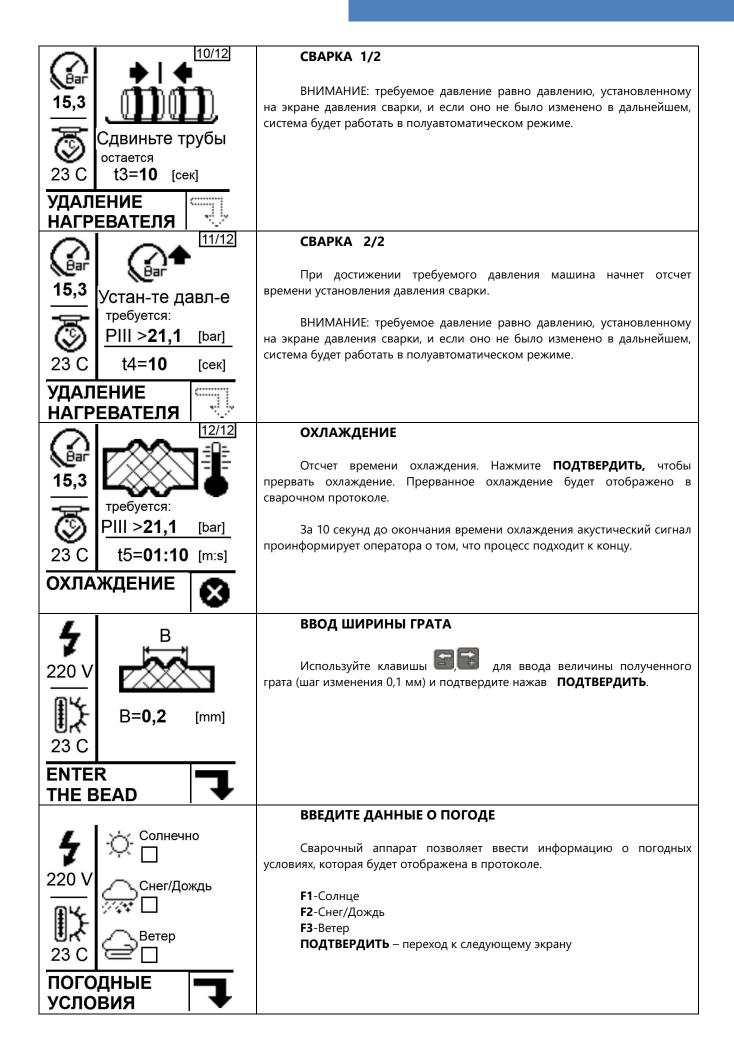


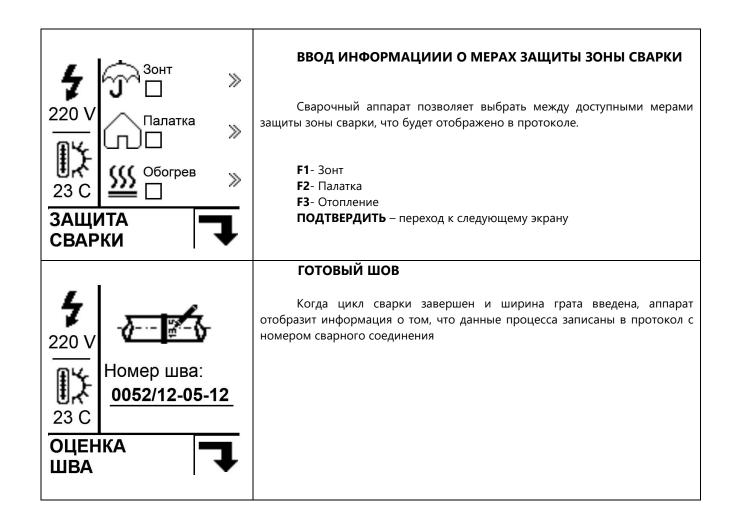


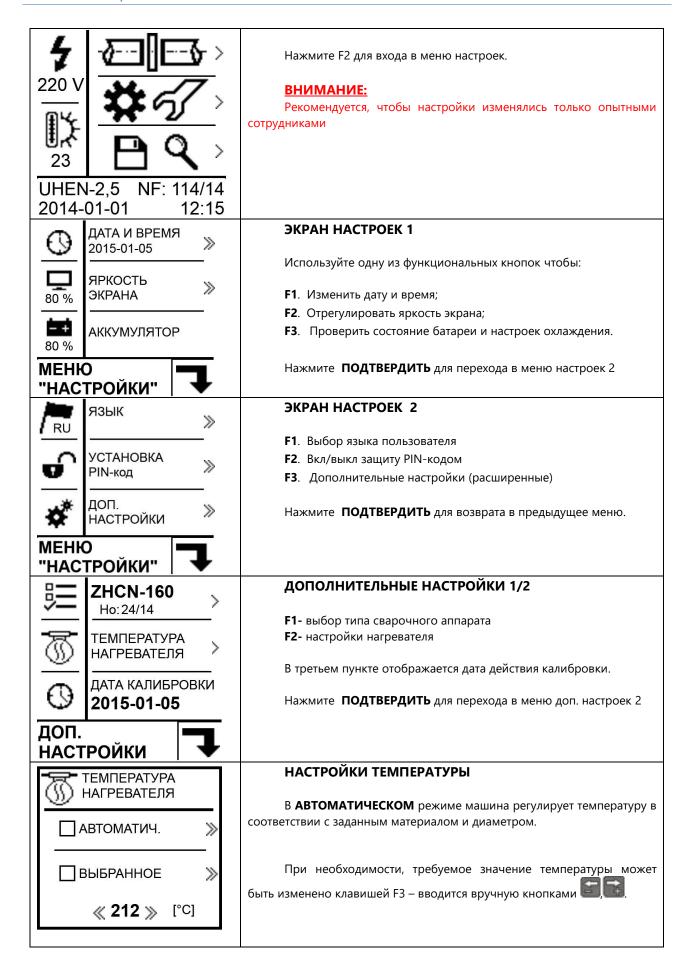

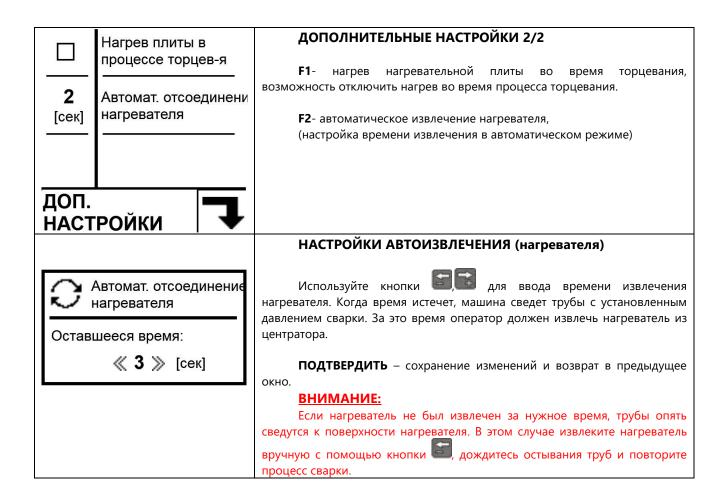


5.5.1. Дата и время

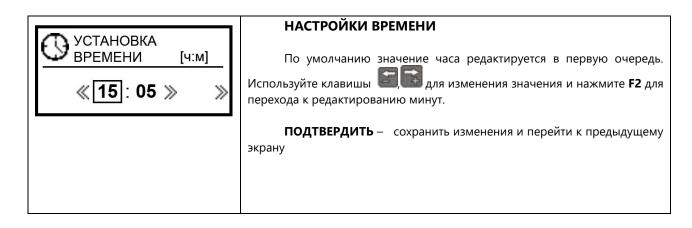

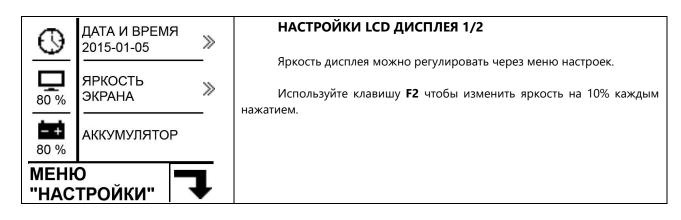


5.5.3. Защита PIN-кодом

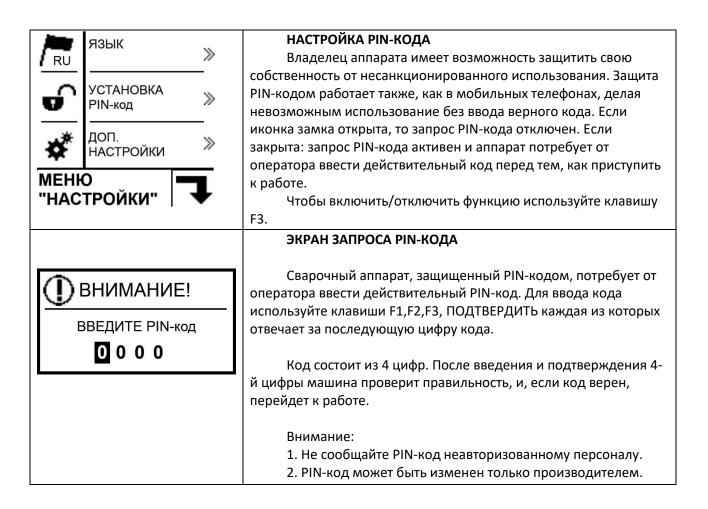


Аппарат хранит до 4000 протоколов сварки. Для доступа к памяти и ее функциям выберите опцию ПАМЯТЬ.




5.6.1. Просмотр швов

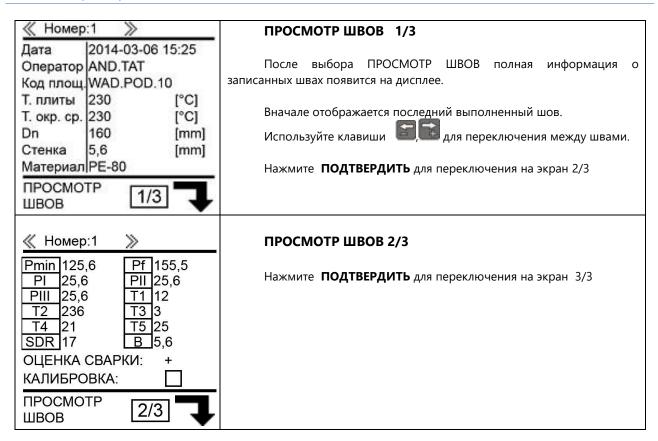

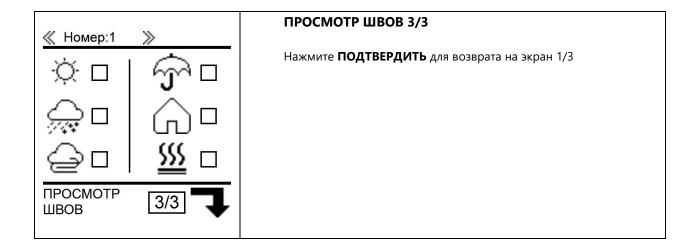


5.6.2. Копирование на USB

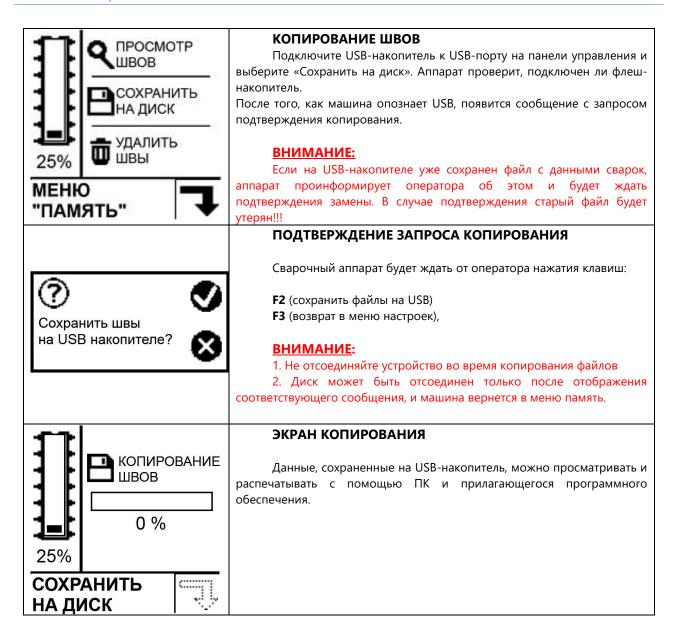


5.7. Распечатка с помощью принтера


Сохраненные швы можно распечатать на переносном принтере. Подсоедините принтер через кабель (дополнительное оборудования). Далее, включите питание принтера и сварочного аппарата. Выберите меню ПЕЧАТЬ для поиска доступных опций печати.

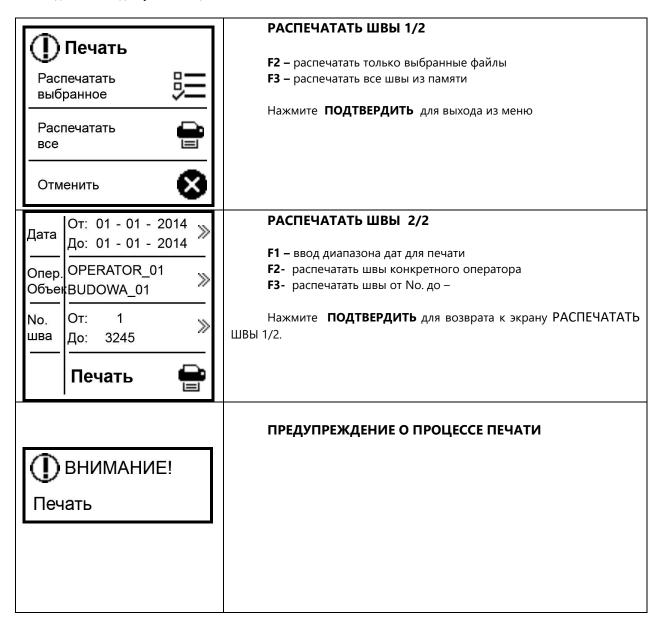

5.8. Стирание памяти

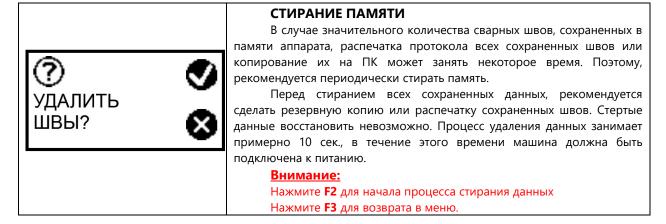

Подключение к ПК Перед первым подключением аппарата к ПК убедитесь, что программное обеспечение, поставляемое в комплекте, установлено. Компьютер должен определить устройство. Далее, запустите программу на ПК. Соединение устанавливается автоматически, так что нет необходимости в дополнительных действиях. При подключении аппарата к ПК, только кнопка СТОП остается активной. Нажмите кнопку СТОП, чтобы прервать соединение.

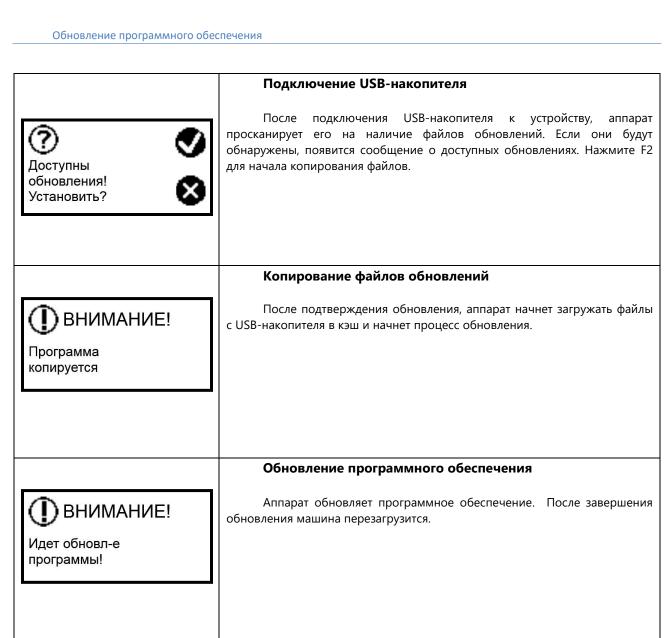

6. Сообщения об ошибках

Во время сварочного цикла или ввода параметров процесса машина обнаруживает возможные проблемы и информирует о них оператора, используя сообщения об ошибках.



1. Нагреватель не обнаружен либо нагревательный контур поврежден.

Сигнализирует о том, что нагреватель отключен или поврежден. Машина проверяет наличие нагревателя перед процессом сварки контролируя ток в контуре нагревателя и получая сигнал от датчика температуры.

ВНИМАНИЕ! ПОВРЕЖДЕННЫЙ/ НЕТ НАГРЕВАТЕЛЯ 10 [сек] ПРЕРВАТЬ

ПРОЦЕСС

2. Нагреватель не обнаружен либо нагревательный контур поврежден

Сигнализирует о том, что нагреватель отключен или поврежден в процессе сварки. Во время процесса сварки машина также проверяет наличие нагревателя, контролируя ток в контуре нагревателя и получая сигнал от датчика температуры.



3. Напряжение слишком низкое

Напряжение ниже 170 В делает невозможной работу машины.



4. Процесс прерван оператором

Процесс прерван кнопкой ПОДТВЕРДИТЬ.

Информация о том, что процесс был прерван, будет записана в протоколе.



5. Память почти заполнена

Емкость памяти — 4000 протоколов. Печать или копирование такого количества швов может занять значительное время. Рекомендуется периодически копировать швы и стирать память. Аппарат информирует оператора о том, что память заканчивается, когда количество записанных швов достигнет 3900.




6. Память заполнена

Аппарат информирует, что память заполнена и для продолжения работы необходимо очистить память. Рекомендуется копировать файлы перед очисткой памяти. После удаления файлов восстановить их невозможно.



7. Автоматический режим недоступен.

В памяти нет записи о шве, на который можно ссылаться. Нажмите F3 для подтверждения сообщения и переключения в полуавтоматический режим.

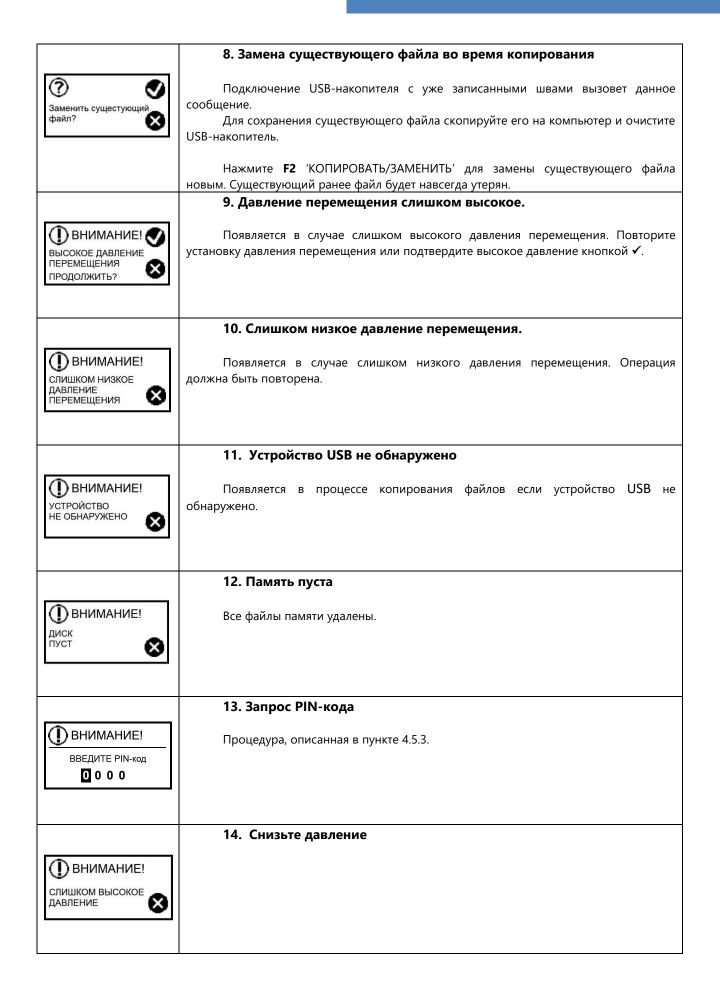

7. Ремонт и хранение

При возникновении неисправности следует немедленно выключить устройство, вынув вилку питающего провода из сети. О данном факте следует сообщить руководству. Гарантийный и послегарантийный ремонт производится сервисным отделом изготовителя, после доставки устройства производителю, согласно условиям гарантии.

Устройство не нуждается в особых условиях хранения. Единственным условием является содержание отдельных узлов в чистоте.

Согласно требованиям и правилам, касающимся сварочного оборудования, в обязательном порядке ежегодно должен выполняться осмотр технического состояния изготовителем или сертифицированной организацией. Во время осмотра полностью проверяется правильность работы и выполняется необходимый ремонт. Проведение осмотра подтверждается соответствующим документом.

8. Заключительные примечания

- 1) Каждый пользователь сварочного аппарата обязательно должен ознакомиться с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации;
- 2) Гидравлическим стыковым сварочным аппаратом может управлять только специально обученный персонал, готовый к работе с этим устройством и обладающий квалификацией в сварке полиэтиленовых и полипропиленовых труб;
- 3) Рекомендуется обслуживать устройство двум операторам: один работник, имеющий необходимую квалификацию сварщика, и его помощник;
- 4) Соблюдение указаний и замечаний, содержащихся в настоящей инструкции, а также технический надзор, помогут обеспечить высокую прочность и качество сварных швов;
- 5) Пользователь должен обеспечить правильное хранение и сервисное сопровождение устройства и его оснащения;
- 6) Сервисное обслуживание выполняется изготовителем: бесплатно в рамках гарантии на 1 год, а после истечения гарантийного срока за дополнительную плату, после доставки устройства производителю;
- 7) Кроме того, изготовитель выполняет ежегодную оценку технического состояния изделия после чего выдает соответствующий документ;
- 8) При эксплуатации генераторов тока следует обратить особое внимание на напряжение питания (макс. 250 В). Эксплуатация устройства при питании, превышающем данную величину, может привести к повреждению систем управления;
 - 9) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию;
- 10) Запрещается введение каких-либо изменений без консультации с производителем и снятие пломб без его согласия. Данные действия приведут к утрате гарантии на изделие;
- 11) Подключение поврежденного или разряженного аккумулятора несет угрозу повреждения электронных систем устройства.

9. Запрещенные действия

Запрещается:

- Использовать устройство не по назначению;
- Использовать устройство с поврежденными кабелями;
- Выполнение ремонта и регулировка устройства лицами не обладающими должной квалификацией;
- Эксплуатация устройства лицами без соответствующей подготовки и квалификации;
- Эксплуатация устройства после истечения срока годности. После 1 года эксплуатации должна проводиться обязательная проверка технических параметров сварочного аппарата;
 - Устройство следует использовать согласно технологии и инструкции;
 - Использовать аппарат во взрывоопасных зонах, напр., при ремонте поврежденного газопровода.

Стр. 27